

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 06-06-2025

Echipa de evaluare: Viorel Zaporojan, monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: viorelzaporojan@gmail.com, 067485817

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Ciuciuleni (Hincesti)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	BESV 20/27 (sala de sport a grădiniței nr.2)	
Tipul instituției:	Instituție educațională	
Latitudinea:	47.013087 ,	
Longitudinea:	28.421209	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Prundiș
Drumurile/Căile de acces sunt:	Deteriorate
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Abruptă
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 133 cm
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Da, 1 borduri , înălțimea:29 cm
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în urcuș



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 40 cm + 70 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
	Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 3 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uși în interior:	Lățimea: 120 cm , 77 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

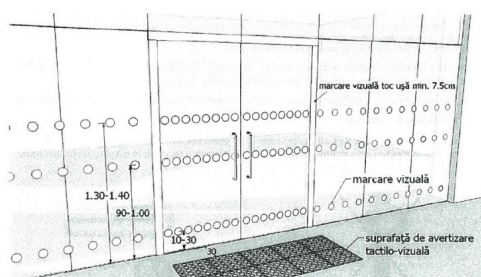


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare: Nu

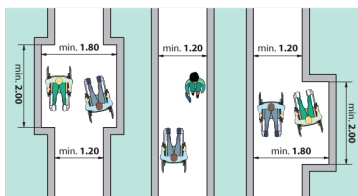


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de: Parter


Trepte: Nu

Bariere/obstacole: Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm: Da

Spațiul interior este suficient iluminat: Da

Culori contrastante pentru sală: Da
Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

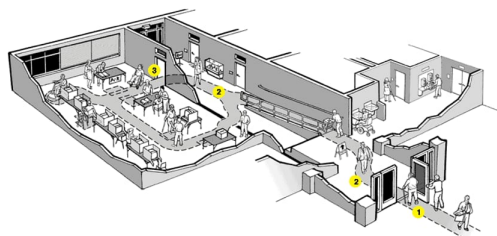

Categorii	Indicatori	Date colectate
Grup sanitar	Grup sanitar în exterior:	Da
	Grup sanitar în interior:	Nu

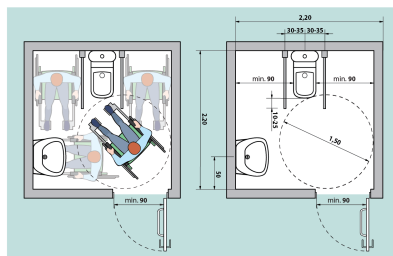


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A



Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B





Galerie - Intrare în clădire







06.06.2025 12:14

Galerie - Sala de prestare a serviciului



06.06.2025 12:14