

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 02-07-2025

Echipa de evaluare: Asociația pentru Combaterea Izolării Informaționale "ECOU", Monitor de accesibilitate

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: ecou.cahul@gmail.com, +37369708107

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Tolica (Cantemir)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	BESV Tolica nr. 8/24 Clădirea fostului gimnaziu	
Tipul instituției:	Instituție educațională	
Latitudinea:	46.113248988 ,	
Longitudinea:	28.284626588	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Deteriorate
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Lină
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 76 cm
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Da, 1 borduri , înălțimea:18 cm
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în urcuș



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:

Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 70 cm + 45 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
	Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 7 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uși în interior:	Lățimea: 86 cm
	Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 8 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual



Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:	Da
Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Da
Trepte:	Da , 1 trepte , înălțimea:15 cm
Dacă sunt trepte, este o rampă interioară:	Nu
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
Suprafață alunecoasă:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da


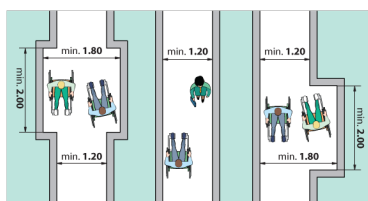


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi

Categorii	Indicatori	Date colectate
Este la nivel de:	Parter	
Trepte:		Nu
Bariere/obstacole:		Nu
În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:		Da
Spațiul interior este suficient iluminat:		Da
Culori contrastante pentru sală:		Da
		Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

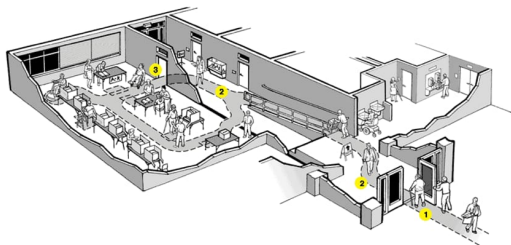

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Da
Grup sanitar în interior:	Nu

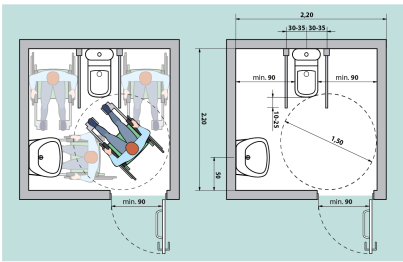


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

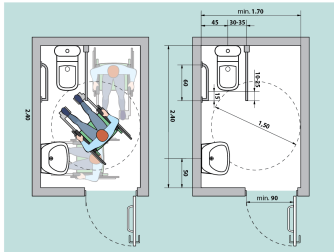



Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Date generale



Galerie - Căi de acces către clădire



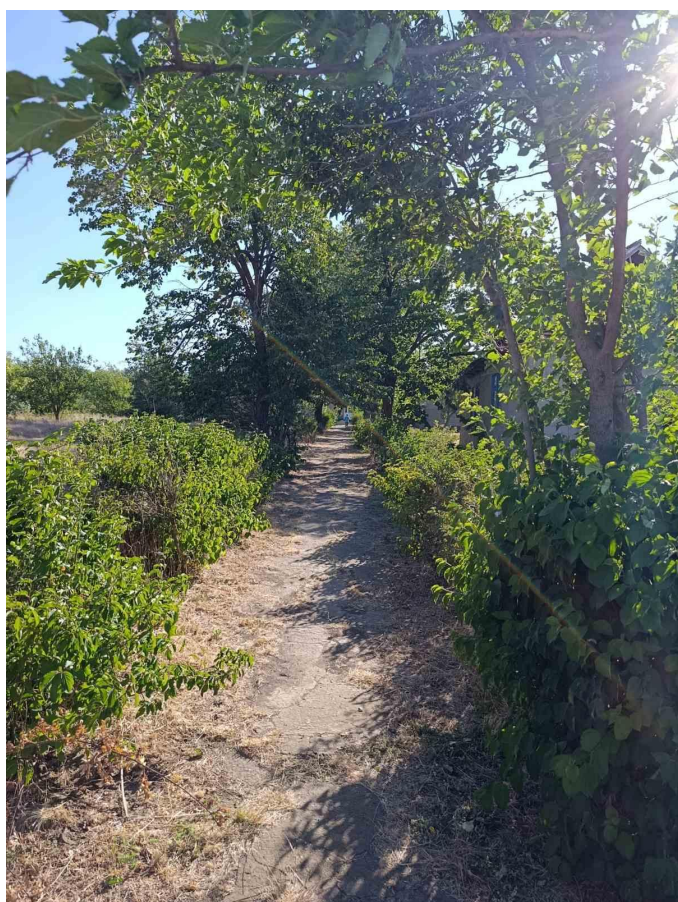



Galerie - Intrare în clădire







Galerie - Coridoare



