

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **31-05-2025**

Echipa de evaluare: **Natalia Negura, Monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **nnegura92@gmail.com, 069928600**

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Floreni (Ungheni)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	BESV 35/65 Casa de cultură	
Tipul instituției:	Instituție culturală	
Latitudinea:	47.343215 ,	
Longitudinea:	27.663815	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Denivelate
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Abruptă
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Da, 1 scări/trepte , înălțimea:40 cm
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în coborâș



Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil



Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 6 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Uși în interior:	Lățimea: 136 cm
	Praguri de la ușile de interior:	Prag 1 cu înălțimea: 2 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
	Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

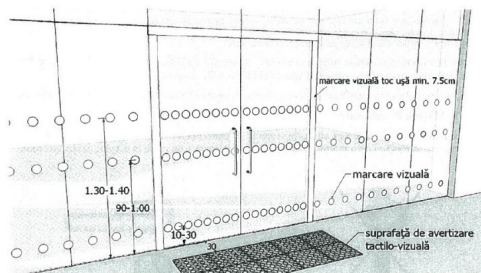


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușă și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:

Nu

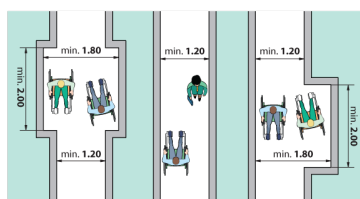


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Parter

Trepte:

Nu

Bariere/obstacole:

Nu

În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:

Da


Spațiul interior este suficient iluminat:

Da

Culori contrastante pentru sală:

Nu

Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

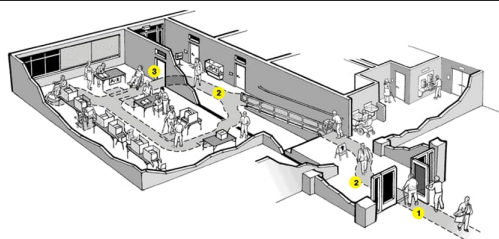

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Da

Grup sanitar în interior:

Nu

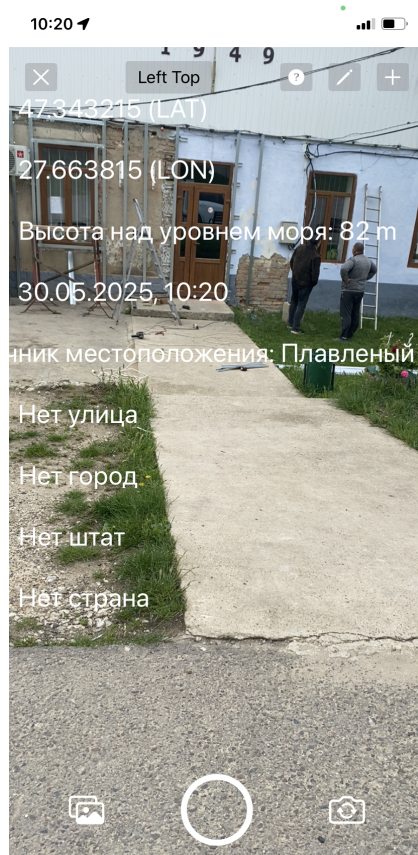


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A



Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Căi de acces către clădire



Galerie - Sala de prestare a serviciului

