

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **17-06-2025**

Echipa de evaluare: **Zubcov Ecaterina, monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **ecaterina.zubcov@motivation-md.org, +37378801329**

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Anenii noi (Anenii noi)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	BESV - 4/2 (Centrul de creație al elevilor „Ciocârlia”)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	46.8769 ,	
Longitudinea:	29.230895	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Pavaj
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Abruptă
Poartă intrare:	Da, are lățimea: 83 cm
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Da, 1 borduri , înălțimea:3 cm
Scări/Trepte:	Da, 1 scări/trepte , înălțimea:7 cm
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Orizontal

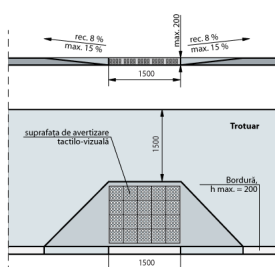


Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

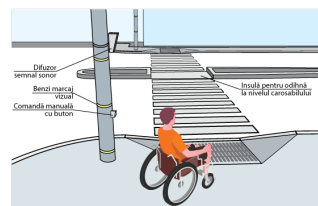
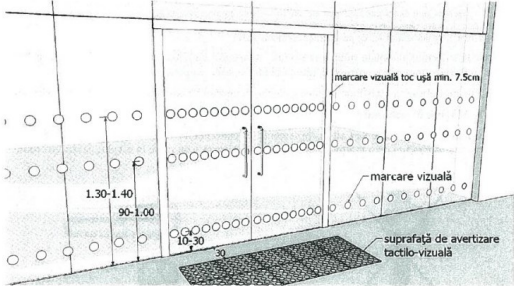


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual 	
	Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate	

Coridoare

Coridoare:	Da
Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Nu
Lățime (dacă este cazul, în cel mai îngust loc):	90 cm , nu există buzunare la coridoare Standard: Lățimea minimă a coridorulu ar trebui să fie de cel puțin 150 cm), Dacă coridorul este îngust (până la 180 cm)
Trepte:	Nu
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
Suprafață alunecoasă:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da


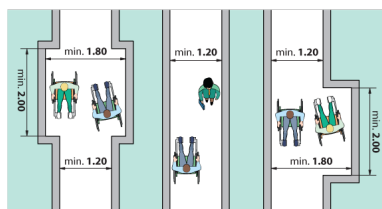


Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:	Parter
Trepte:	Nu
Bariere/obstacole:	Da . De tipul: scaune
În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

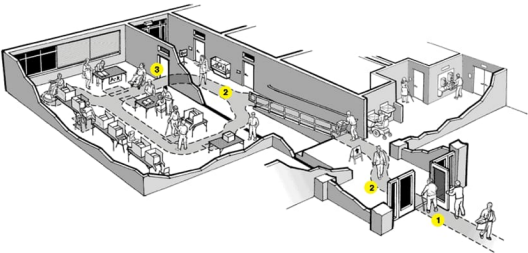

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Nu
Grup sanitar în interior:	Nu



Fig. V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

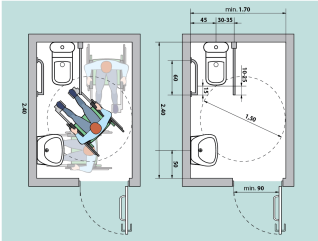


Fig. V.43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B





Galerie - Intrare în clădire



Galerie - Uși



Galerie - Coridoare



