

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: 28-05-2025

Echipa de evaluare: Cebotari Ludmila,

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: cebotariludmila70@gmail.com, 062049117

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Cabaiesti (Calarasi)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	BESV 9/13 (Gimnaziu)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	47.219081 ,	
Longitudinea:	28.151573	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Asfalt
Drumurile/Căile de acces sunt:	Calitative
Trotuare:	Da
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Da, 1 borduri , înălțimea:18 cm
Scări/Trepte:	Da, 6 scări/trepte , înălțimea:100 cm
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în urcuș

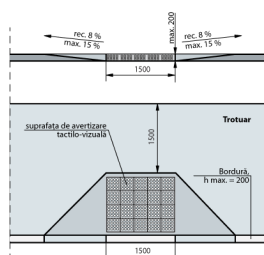


Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

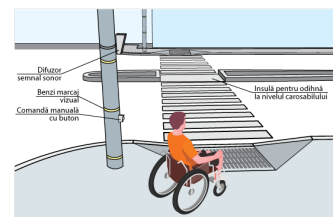


Fig. IV.14.a Traversarea străzilor cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , nici nu există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu



Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Nu
La intrare sunt trepte:	Da, 1 trepte , Înălțime totală a treptelor/scărilor (cm)10 cm
La intrarea în clădire este instalată o platformă de ridicare (verticală sau înclinată):	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior
Înălțimea pragului ușii (de la nivelul solului până la nivelul superior al pragului):	10 cm Standard: Se aplica regula de 1:10
Dacă există trepte, sunt semnalate treptele cu elemente contrastante și/sau tactile:	Nu Standard: prima și ultima treaptă trebuie semnalate în culori contrastante
Există rampă de acces:	Nu
Nu există rampă, dar sunt șine metalice:	Nu

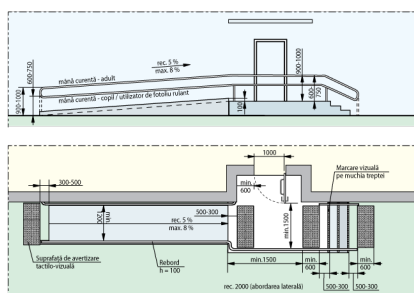


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrarea în clădire



Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:

-

Categorii	Indicatori	Date colectate
	Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual 	
	Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foii de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate	

Coridoare

Coridoare:	Da
Lățimea coridorului (în cel mai îngust loc) este peste 150 cm?	Da
Trepte:	Nu
Pardoseala/podeaua în coridor este suprafață accesibilă:	Da
Suprafață alunecoasă:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
Culori contrastante (este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea):	Da
Iluminare bună (lumină de zi și lumină artificială) pe hol și pe culoarele principale:	Da

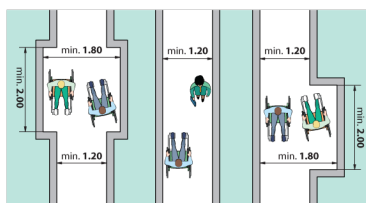


Fig.V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:	Parter
Trepte:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea



Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:	Da
Grup sanitar în interior:	Nu



Fig. V.42a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A



Fig. V.43a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B



Galerie - Intrare în clădire



Galerie - Uși





Galerie - Sala de prestare a serviciului

