

Formular de evaluare a condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice

Data: **31-05-2025**

Echipa de evaluare: **Ruducan Vadim, monitor de accesibilitate**

Datele de contact (mobil, e-mail) ale evaluatorului: **ruducanv@gmail.com, +37369377210**

Categorii	Indicatori	Date colectate
Localitate, raion:	Clisova (Orhei)	
Adresa, strada, nr.:	-	
Instituția:	BESV-25/27(Caminul Cultural)	
Tipul instituției:	BESV	
Latitudinea:	47.473723 ,	
Longitudinea:	28.582433	

Căi de acces către clădire

Tip înveliș:	Pământ tasat
Drumurile/Căile de acces sunt:	Denivelate
Trotuare:	Da
Trecerea de pe carosabil spre trotuar/clădire:	Abruptă
Poartă intrare:	Nu
Prag poartă:	Nu
Există pavaj tactil sau marcaj contrastant la ieșirea de pe carosabil pe trotuar:	Nu
Trotuarul are pavaj tactil sau marcaj contrastant:	Nu
Borduri:	Nu
Scări/Trepte:	Nu
Bariere (piloni și/sau bolarzi stradali, panouri publicitare):	Nu
Nivel:	Înclinat în coborâș

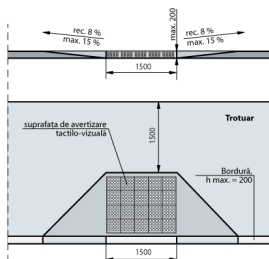


Fig. IV.8 Rampă de acces între trotuar și carosabil

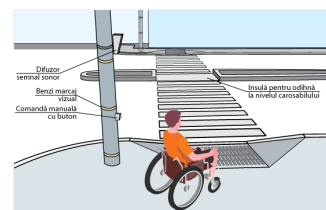


Fig. IV.14.a Traversarea străzii cu lățime mai mare pe 4 benzi de circulație. Perspectivă

Loc de parcare

Parcare obișnuită:	Nu , dar există loc unde poate fi amenajată parcare
Locuri de parcare amenajate pentru persoanele cu dizabilități:	Nu

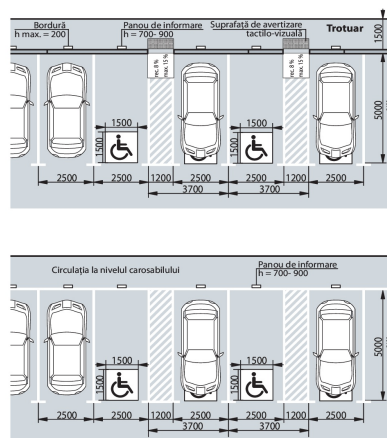


Fig. IV.18 Parcare pe o direcție perpendiculară față de carosabil

Intrare în clădire

Intrarea în clădire este la nivelul solului:	Da
Dacă este folosită o intrare alternativă, există indicatoare care arată direcția către aceasta:	Nu
Ușa se deschide în interior sau exterior:	Exterior

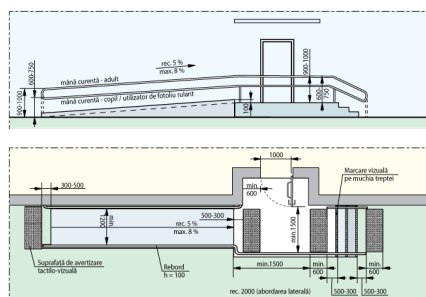


Fig. V.32.b Rampă de acces paralelă cu intrare în clădire

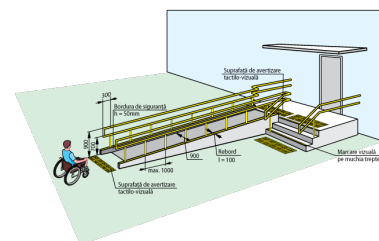


Fig. V.31.a Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire

Uși

Există o singură intrare comună:	Da
Există o intrare/ieșire de rezervă?	Nu
La intrarea în clădire există turnichete sau bariere rotative:	Nu
Deschiderea ușii este ușoară și necesită puțin efort (chiar dacă ușa este dotată cu amortizor):	Da
Pentru persoanele cu dizabilități este rezervată o intrare separată:	Nu
Dimensiuni ușă de intrare:	Dublă: 65 cm + 65 cm Standard: lumina ușii duble trebuie să fie de minim 90 cm Ușa mică din cea dublă se deschide
Prag ușă de intrare:	Un prag cu înălțimea: 2 cm Standard: pragul trebuie să fie de maxim 2 cm
Ușile de la intrare și din interiorul clădirii sunt dotate/marcate corespunzător cu semne contrastante:	Nu Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

Categorii	Indicatori	Date colectate
-----------	------------	----------------



Fig. V.23. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual

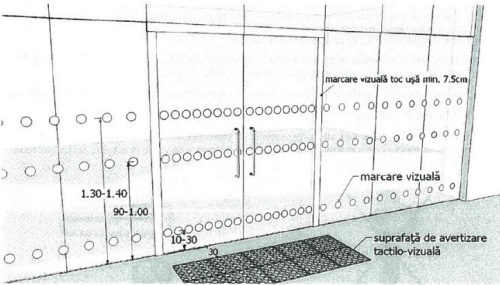


Fig. V.24. – Exemplu de conformare a suprafețelor vitrate în cadrul foi de ușă și realizarea contrastului vizual, atunci când ușa și suprafețele adiacente sunt vitrate



Coridoare

Coridoare:

Nu

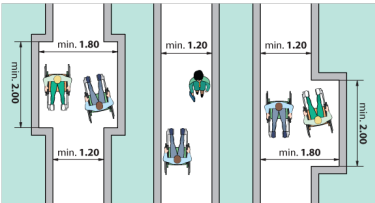



Fig. V.1 Buzunare la coridoare /p.47/

Sala în care se prestează serviciul public (un birou sau o cameră unde poate fi deservită o persoană cu dizabilități)

Este la nivel de:

Parter

Dacă sala este la etaj, atunci există un ascensor/elevator:	Nu . Nu există opțiune alternativă pentru a urca la etaj
Trepte:	Nu
Bariere/obstacole:	Nu
În sală este spațiu de manevră pentru un scaun rulant cu diagonala minimă de 140 cm:	Da
Spațiul interior este suficient iluminat:	Da
Culori contrastante pentru sală:	Da Standard: este o diferență de culoare contrastantă (culori închise / culori deschise) între perete și podea

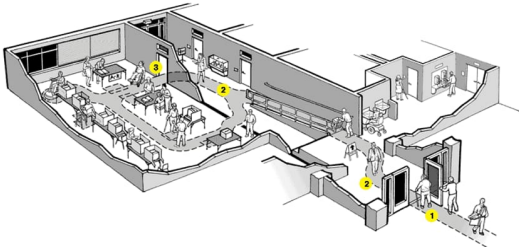

Grup sanitar

Grup sanitar în exterior:

Da

Grup sanitar în interior:

Nu

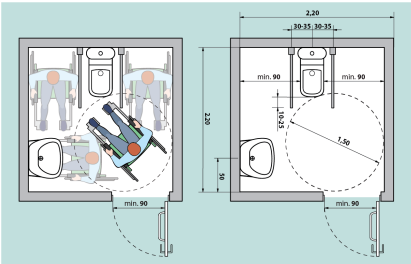


Fig. V.42.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

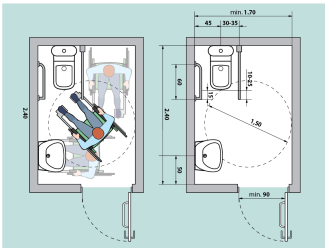


Fig. V.43.a Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

Galerie - Date generale

11:52

My location

Latitude

47.473723

N 47°28'25.40172"

Longitude

28.582433

E 28°34'56.75988"

Altitude

37 m a.s.l

Coordinates accuracy

5 m

Location age

00:00:00

Number of satellites

26/30

My location

Galerie - Intrare în clădire



